



Рынки EMEA
Качество. Ответственность за продукт.
P. 435/13

Турин, 7 мая 2013 г.

Компания: **зарубежные подразделения
Автомобильной Группы FIAT /
итальянский рынок**

Вниманию: **Руководителей по ТО**

Вниманию: **Импортеров, инж. Bertolusso**



**КАМПАНИЯ 5731 - Сервисная кампания
Модель Fiat 500L, версии со сдвижной или прозрачной крышей
- спойлер двери багажника**



На 15028 автомобилях Fiat 500L, в версиях со сдвижной или прозрачной крышей, номера шасси которых находятся в диапазоне от 5000246 до 5046166, необходимо проверить правильность монтажа уплотнителя в задней части крыши.



Таким образом, перед поставкой клиентам автомобилей, находящихся на складе, необходимо предварительно выполнить на данных автомобилях указанные работы. Для проведения работ на уже переданных автомобилях необходимо связаться с клиентами, направив им официальное письмо. На всех автомобилях должны быть выполнены работы, описанные в Приложении 1.



С уважением,

Jeep

A. Milizia



Приложения





КАМПАНИЯ

Сервисная кампания

5731



КОМПОНЕНТ:	Уплотнитель на сдвижной или прозрачной крыше		
ПРОБЛЕМА:	Неправильное положение задней части уплотнителя на сдвижной или прозрачной крыше		
ВЕРСИЯ:	500L, все модели со сдвижной или прозрачной крышей		
АВТОМОБИЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:			
ТЕХН. ПРИЧИНА:	Ошибка в процессе производства		
№ РЕЛИЗА:	0		
МАТЕРИАЛ:	Описание:	З/ч №:	Кол-во:
СПЕЦИНСТРУМЕНТ:	-		
СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЗАКАЗА В EPLUS:	-		
ВОЗМЕЩЕНИЕ:	Стоимость:	Кампания:	Работы: Время:
РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:	A01	5731	A 0.20

РЕШЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВ. ПРОЦЕССА:	Другое расположение уплотнителя на сдвижной или прозрачной крыше
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ:	-

На автомобилях, находящихся на складе, необходимо провести работы до передачи их клиенту. Для проведения работ на уже переданных автомобилях: необходимо связаться с клиентами, направив им официальное письмо.

ХОД РАБОТ

Проверьте положение задней части уплотнителя на сдвижной или прозрачной крыше




Тщательно исследовав зазор между спойлером (2) и стеклом крыши (1), проверьте, располагается ли уплотнитель (Н) правильно, как показано на рис. (А).

ЗАМЕЧАНИЕ: при правильном расположении уплотнитель должен быть скрыт относительно профиля задней части стекла, как показано на рис. (В).

Допускается смещение уплотнителя (Н) в одном или более местах, если он не выступает за задний край стекла крыши (1), как показано на рис. (В).

Если уплотнитель находится в вышеуказанном положении, **НЕ** производите никаких работ.

Если уплотнитель (Н) выступает за край крыши (1), не соприкасаясь - **ни в одной из точек** – с краем спойлера (2), как показано на иллюстрации, то необходимо снять его задний сегмент, выполнив указанные ниже действия.

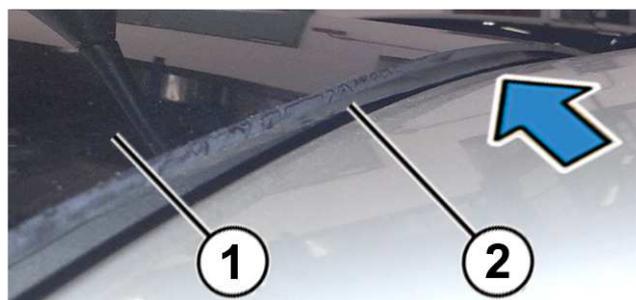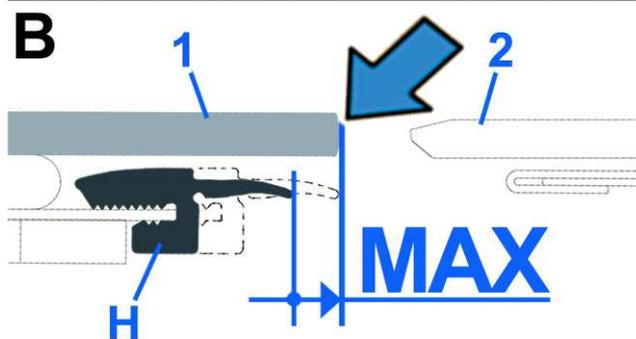
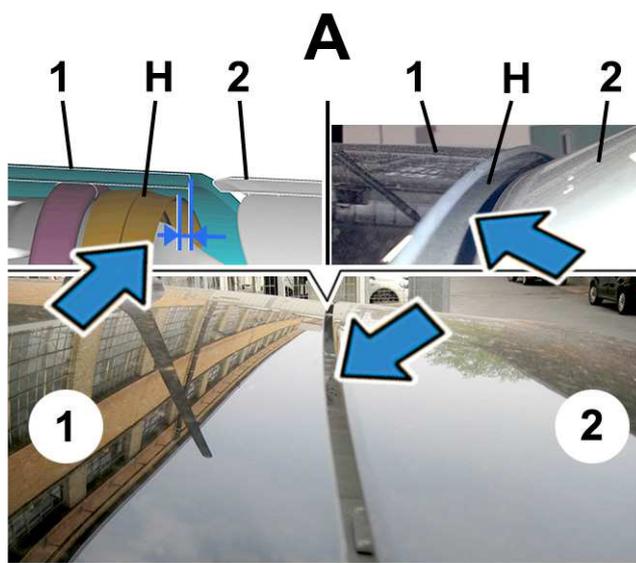


ВНИМАНИЕ: если уплотнитель (H) и спойлер (2) неправильно соприкасаются друг с другом, как показано на иллюстрациях:

– минимальное нарушение, рис. (A);

– максимальное нарушение: уплотнитель попадает между стеклом и спойлером, рис. (B);

то, прежде чем выполнять какие-либо работы, необходимо открыть купон (ticket) Te.Se.O. и приложить к документу фотографии выявленной неисправности.

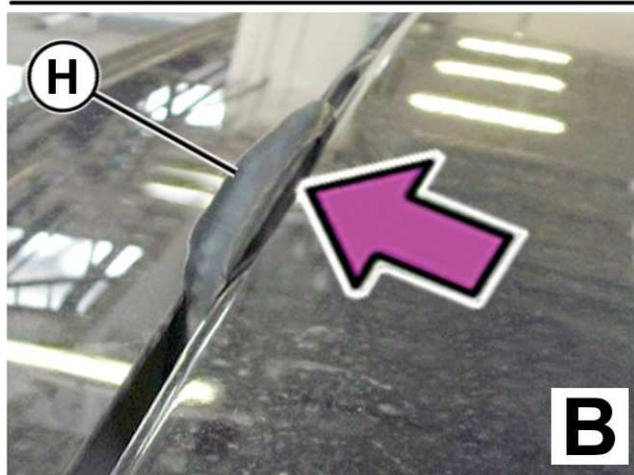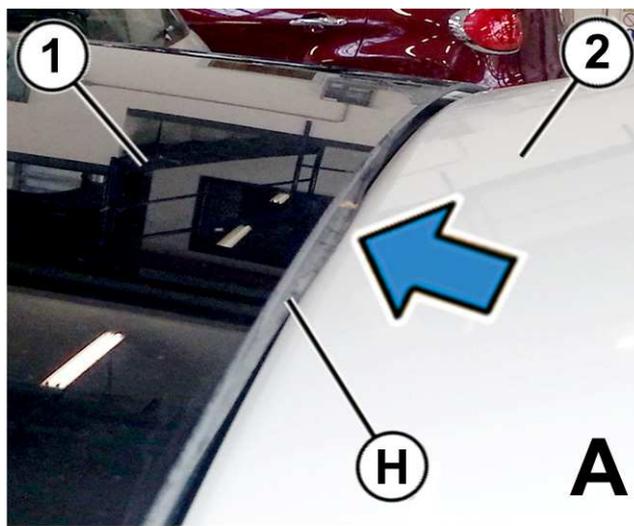

Снятие заднего сегмента уплотнителя сдвижной или прозрачной крыши

Очистите спойлер задней двери от грязи мягкой тканью.


- с целью защиты спойлера заклейте его светлой липкой лентой в указанном месте, так, чтобы ширина полосы составила примерно 10 см – на всю ширину остекленной крыши.




- Поднимите заднюю дверь до положения, показанного на иллюстрации (почти полуоткрытого) и зафиксируйте ее с помощью ремешка, закрепленного на внутренней ручке, и упора, как показано на иллюстрации.




- С помощью острогубцев с загнутыми губками (1), действуя в центральной линии спойлера, аккуратно извлеките уплотнитель из под стекла крыши.
- Затем вручную отсоедините уплотнитель (2) на всей ширине крыши.

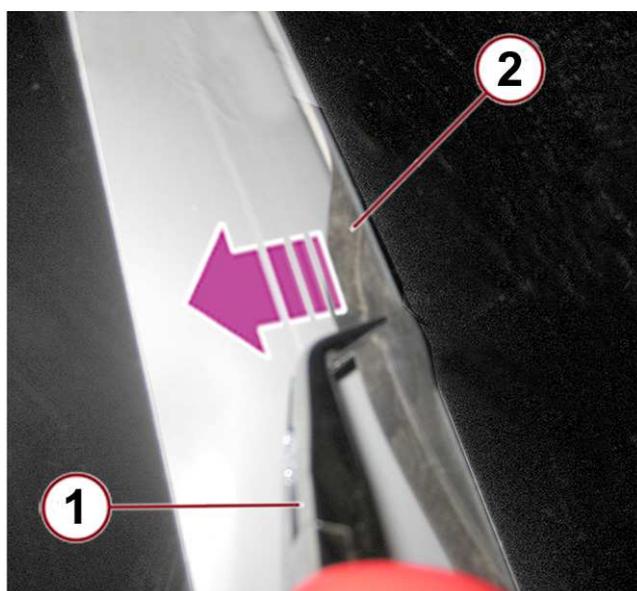

- С усилием потяните уплотнитель (2) из места его расположения в показанном направлении. Вытянув его приблизительно на 20 см, отрежьте его режущим инструментом (1), стараясь не повредить поверхность спойлера.

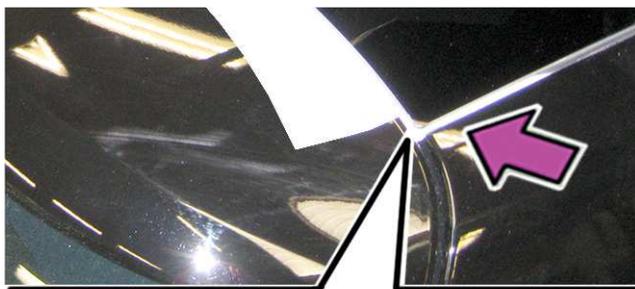

- Повторите это же действие на противоположной стороне автомобиля.
- Снимите защитную ленту, приклеенную ранее.
- Освободите дверь багажника, сняв фиксирующий ремешок.

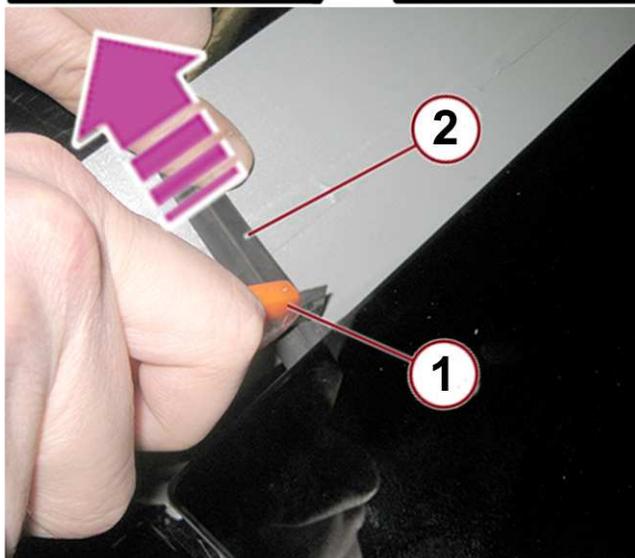

ВАЖНО: Если уплотнитель невозможно удалить вследствие его застревания в одном или более местах, удалите те его части, которые могут быть удалены таким образом, чтобы при этом не оказались поврежденными спойлер и/или стекло крыши.

Утилизация снятых запчастей

НЕТ