



Рынки EMEA  
Качество. Ответственность за продукт.  
P. 398/13

Турин, 6 мая 2013 г.

Компания: **зарубежные подразделения  
Автомобильной Группы FIAT /  
итальянский рынок**

Вниманию: **Импортеров**



**КАМПАНИЯ 5729 – Сервисная кампания**  
**Модели: Lancia New Ypsilon и Chrysler – все типы**  
**- бортовой компьютер**



На 74 777 автомобилях Lancia New Ypsilon и Chrysler Ypsilon (все модели), номера шасси которых находятся в диапазоне от начала производства до 5074778, бортовой компьютер необходимо обновить, используя новое, усовершенствованное программное обеспечение, предназначенное для управления потреблением мощности при положении OFF ключа зажигания.



Таким образом, перед поставкой клиентам автомобилей, находящихся на складе, необходимо предварительно выполнить на данных автомобилях указанные работы. Для проведения работ на уже переданных автомобилях необходимо связаться с клиентами, направив им официальное письмо. На всех автомобилях должны быть выполнены работы, описанные в Приложении 1.



С уважением,

A. Milizia



Приложения





## Сервисная кампания

# КАМПАНИЯ 5729




**CHRYSLER**

<b>КОМПОНЕНТ:</b>	Бортовой компьютер		
<b>ПРОБЛЕМА:</b>	Некорректное потребление мощности при положении OFF ключа зажигания		
<b>ВЕРСИЯ:</b>	Ypsilon (402) – все модели		
<b>АВТОМОБИЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:</b>	Все номера шасси, перечисленные в приложении.		
<b>ТЕХН. ПРИЧИНА:</b>	Ошибка в процессе производства		
<b>№ РЕЛИЗА:</b>	0		
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	Описание:	З/ч №:	Кол-во:
<b>СПЕЦИНСТРУМЕНТ:</b>	-		
<b>СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЗАКАЗА В EPLUS:</b>	-		
<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:</b>	Стоимость:	Кампания:	Работы:      Время:
	A01	5729	A              0.30

**РЕШЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВ. ПРОЦЕССА:** Применение соответствующего программного обеспечения

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ:** Метка белой краской на блоке правой фары, рядом с защитной резиновой крышкой лампы

На автомобилях, находящихся на складе, необходимо провести работы до передачи их клиенту. Для проведения работ на уже переданных автомобилях: необходимо связаться с клиентами, направив им официальное письмо.

## ХОД РАБОТ

**ЗАМЕЧАНИЕ:** *Аккумуляторная батарея (АКБ) автомобиля должна быть полностью заряжена или поддерживаться зарядным устройством или вспомогательной АКБ, для того, чтобы обеспечить номинальное напряжение в 12 В во время перепрограммирования.*

**ЗАМЕЧАНИЕ:** *Если процесс перепрограммирования был прерван/отменен, его необходимо перезапустить снова.*

На всех вышеуказанных автомобилях воспользуйтесь прибором wiTECH Plus с последней версией программного обеспечения для того, чтобы:

- перепрограммировать программное обеспечение модуля бортового компьютера (BCM).
- стереть все ошибки (диагностические коды ошибок, DTC), сгенерированные в других модулях в результате перепрограммирования. По окончании процедур перепрограммирования все коды ошибок автоматически отображаются для выполнения их сброса.