

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 10/10/2014 – Esc.1383

Fiat 500

Версия: все модели

7005 1 531 MA

УПЛОТНИТЕЛИ СТЕКОЛ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ
Свистящий, шипящий, визжащий шум – Сервисное решение

70
06.14

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

От уплотнителей стекол поступает свистящий, шипящий, визжащий шум во время работы электроприводных окон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

В некоторых случаях форма уплотнителей стекол может быть причиной шума при подъеме/опускании боковых окон.

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка новых, улучшенных уплотнителей стекол.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Шасси №	Организация №
Все модели, указанные выше	Tychy	-	J218843	7613252

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы убедить клиента, что неисправность будет устранена путем замены уплотнителей дверных стекол на новые.
- После работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.


Сервисное решение

После подтверждения жалобы заменить наружные уплотнители стекол (на обеих дверях) на новые в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Заменить уплотнители стекол (1 - Рис. 1) на обеих передних дверях, действуя, как описано в процедуре 7005D26 Руководства по обслуживанию.

Рис. 1 – Уплотнитель стекла

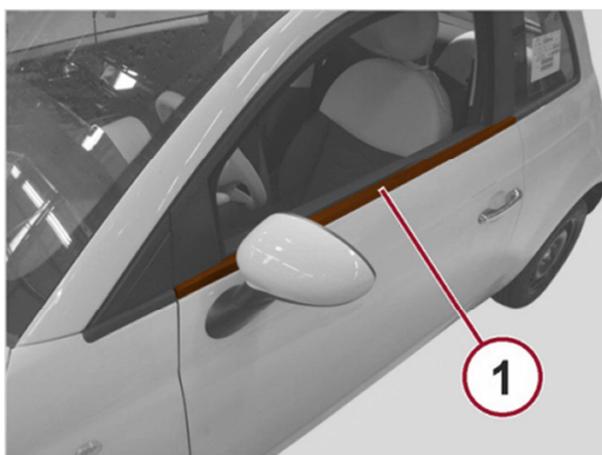

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Название	Деталь №	Кол-во
Все модели, указанные выше, с опцией 4MQ (хром-комплект)	Правый уплотнитель стекла – хром-версия	51965540	1
Все модели, указанные выше, с опцией 4MQ (хром-комплект)	Левый уплотнитель стекла – хром-версия	51965556	1
Все модели, указанные выше, без опции 4MQ (хром-комплект)	Правый уплотнитель стекла – версия без хром-комплекта	51965555	1
Все модели, указанные выше, без опции 4MQ (хром-комплект)	Левый уплотнитель стекла – версия без хром-комплекта	51965557	1

ДААННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все модели, указанные выше	7005153 (*)	1	МА	010 - 090	0.20 (*)

(*) Код операции и норма времени для обоих уплотнителей (правого и левого)