



## Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 06/08/2014 - Esc.1711

### 500 Abarth

Версия: 1.4 16v Tjet Euro6 140CV и 160CV

1056 2 591 RA

**БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И КПП**  
Неудовлетворительные управляемость и производительность –  
Сервисное решение

10

03.14

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Клиент жалуется на одну или более следующих неисправностей:

- Медленный переход с 5 скорости на более низкую передачу, когда педаль газа

- выжимается до конца (выжимание педали 100%).
- Трогание резкое и плохо регулируемое, что в некоторых случаях усложняет парковочные маневры.
  - Когда включен режим Sport обороты двигателя и скорость переключения передач неудовлетворительные.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Калибровка программного обеспечения.

## ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

### Нормы поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения жалобы клиента убедить его, что дефект будет устранен путем перепрограммирования блока управления двигателем и КПП.
- После работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

### Сервисное решение

После подтверждения дефекта перепрограммировать блок управления двигателем и КПП с помощью WEB Flash 11.11.0 (или выше) в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Подсоединить диагностический прибор wiTECHPlus и с помощью Examiner Emulator, обновленного до последнего выпуска программы, выполнить перепрограммирование блока управления двигателем и КПП, используя WEB Flash 11.11.0 (или выше).

**Должно быть выполнено обязательное перепрограммирование обоих блоков управления: двигателя и КПП.**

Аккумулятор машины должен быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором для того, чтобы обеспечить номинальное напряжение 12 В во время перепрограммирования.

## КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

В следующих таблицах показаны коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления двигателем Bosch Me 17.3.0.

#### 1.4 16v Tjet 140CV Euro6

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0261S09298	00	1037539149	0000
0261S09298	00	1037540731	0000
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0261S09298	00	1037545631	0101

#### 1.4 16v Tjet 160CV Euro6

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0261S09299	00	1037539150	0000
0261S09299	00	1037540741	0000
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
0261S09299	00	1037545634	0101

## КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

В следующих таблицах показаны коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления коробкой передач Marelli CFC319 до и после перепрограммирования.

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
CFC 319A.01	00	FHD12ABX	0000

После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
CFC 319A.01	00	FHD13ACH	0000

## ДААННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все указанные выше модели	1056259	1	RA	-	0,40