

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 05/12/2014 – Esc.1565

Fiat Panda (319)

версия 1.2 8v

7040 2 071 MG

ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Шум/вибрация передней панели – Сервисное решение

70

07.14

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Во время движения поступает шум от центра передней панели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Вибрация / стук установочных штифтов об облицовку передней панели в гнездах в поперечине под передней панелью и в некоторых случаях ошибки подушки безопасности пассажира, когда проводка подушки безопасности пассажира входит в контакт с облицовкой передней панели.

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка антивибрационных колпачков на установочные штифты облицовки передней панели.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Шасси №	Организация №
Все указанные выше модели	Pomigliano	-	3305695	3305453

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы убедить клиента, что проблема будет устранена путем установки специальных антивибрационных уплотнений на установочные штифты облицовки передней панели.
- После работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение


После подтверждения жалобы установить антивибрационные уплотнения на установочные штифты облицовки передней панели и обернуть проводку подушки безопасности пассажира войлочной лентой в соответствии с операционным циклом, описанным ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- Снять облицовку передней панели, см. Оп. 7040A10 Руководства по обслуживанию.


- На верхних установочных штифтах (А – Рис. 1) уложить антивибрационные уплотнения (В), так чтобы после восстановления передней панели не было столкновений между штифтами и гнездами (С).

Рис. 1

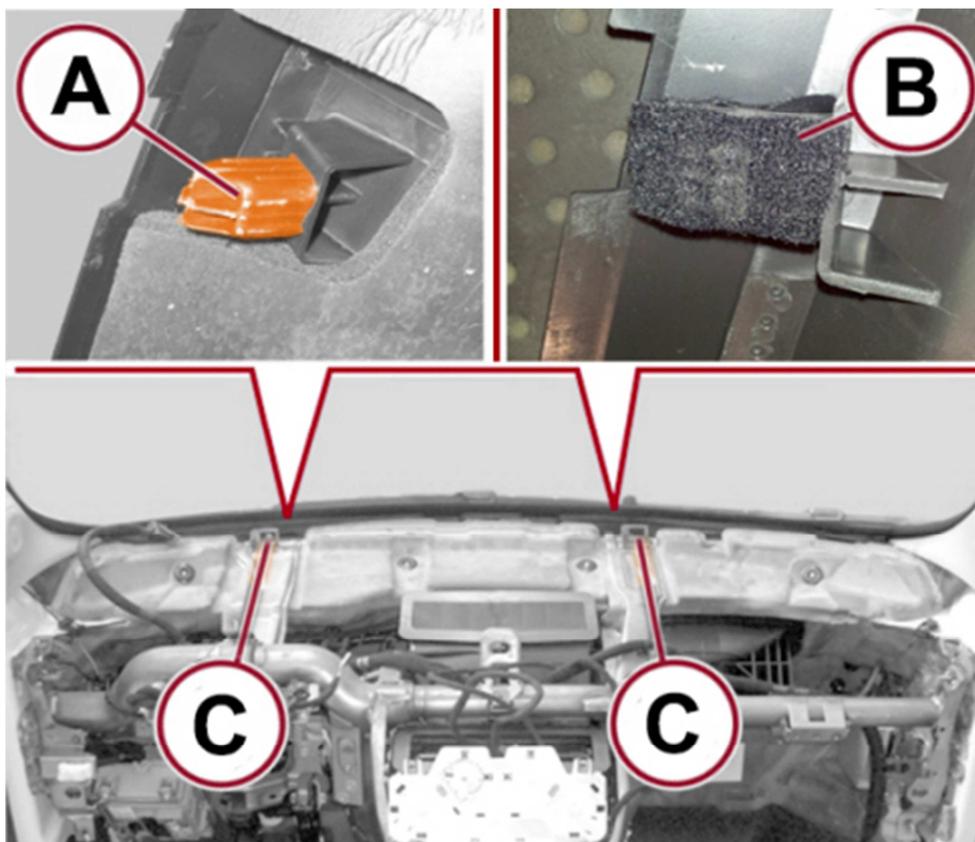

- Установить назад облицовку передней панели, см. to Op. 7040A10 Руководства по эксплуатации, обернув войлочную ленту вокруг проводки модуля подушки безопасности пассажира (А – Рис. 2) и убедиться, что электрический разъем (В) надежно присоединен к держателю (С) на кронштейне (D).

Рис. 2

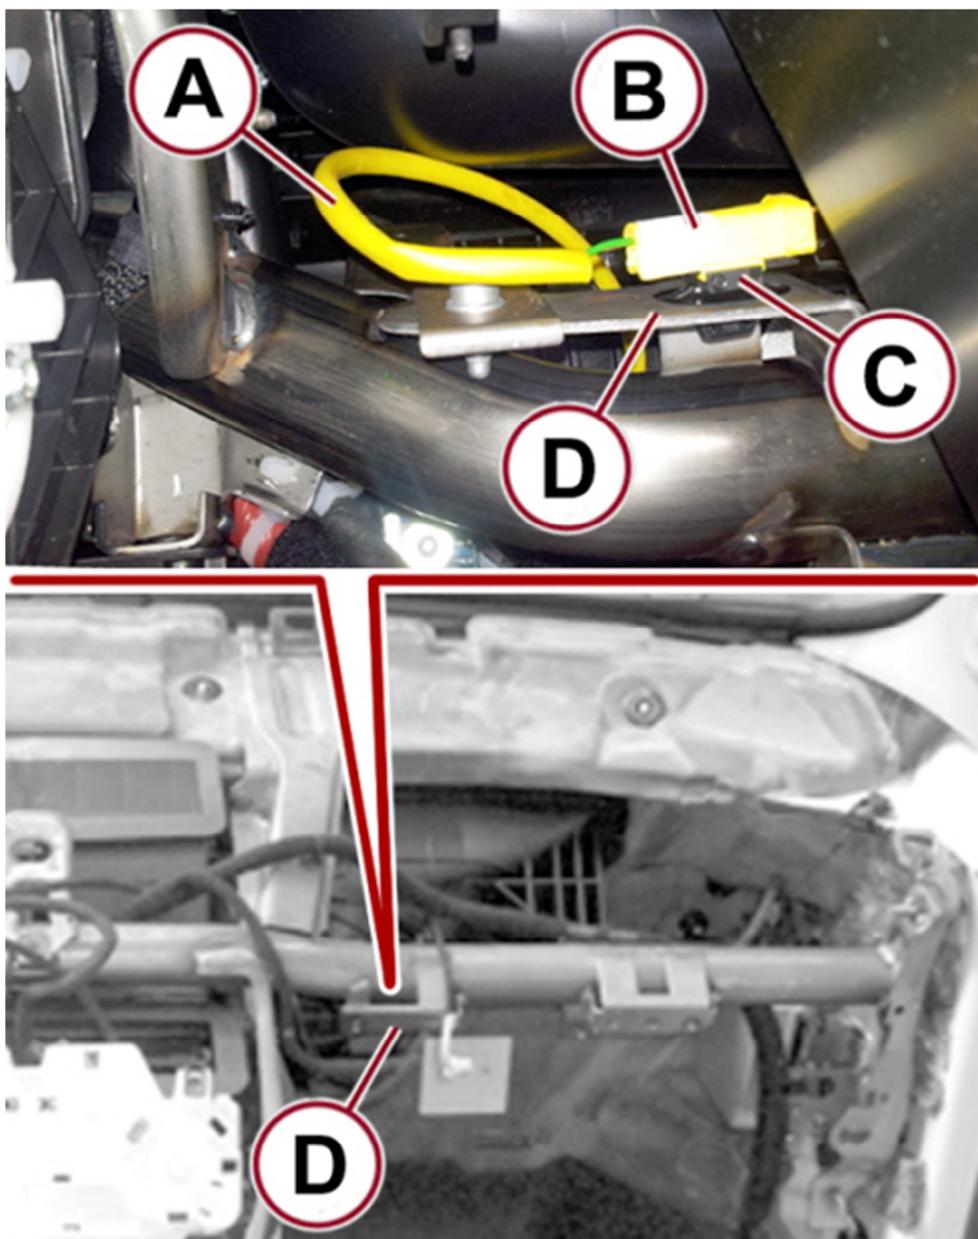

Во время повторной установки заменить уплотнения, маслоуплотнительные кольца, пружинные шайбы, предохранительные пластины и срезные болты и, где необходимо, долить (без изменений) жидкости и смазку.

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Название	Деталь №	Кол-во
Все вышеуказанные модели	Антивибрационное уплотнение	1384142080	1 (*)

(*) В каждой упаковке содержится 2 рулона прилб. 100x4 см, которые достаточны для 10 операций

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все вышеуказанные модели	7040207	1	MG	000	2,25