


---

---

## Новости сервиса

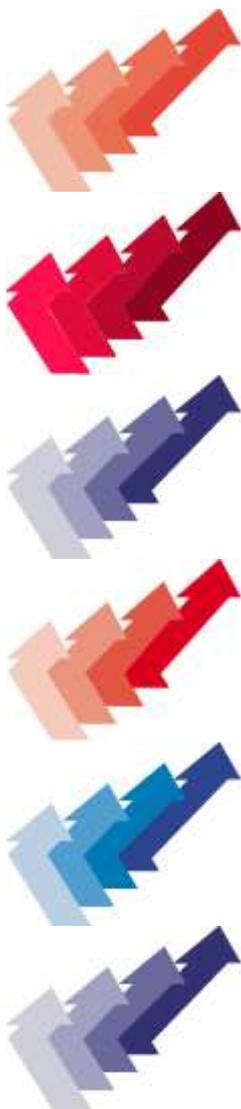

Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.




Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

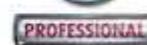

Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 22/11/2013 – Esc.1425

---

### Fiat Panda (319)

**Версия: все модели с системой ESP**

3340 1 421 RA

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS/ESP**  
предупреждающий светодиод ESP с сообщением об ошибке – Сервисное решение

33
03.13

Отменяет и заменяет SN 33.03.13 of 16/10/2013 в виде обновленной даты внесения изменения

# ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Наличие одного или более следующих дефектов:

- Предупреждающий светодиод ESP мигает при запуске двигателя (ключ в положении AVV) либо при повторном пуске двигателя с помощью системы Start&Stop.
- Сообщения об ошибке, касающиеся систем ESP/ELD, высвечиваемых на приборной панели.
- Анализ с диагностическим оборудованием не выявляет никаких ошибок в тормозной системе.

Система ELD (дифференциал с электронной блокировкой) установлена только на машинах 4x4 и Trekking.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Настройка программного блока ABS/ESP.

Вышеназванные дефекты могут быть связаны с не распознаванием сигнала перегрузки аккумулятора после тяжелого старта из-за низких наружных температур и/или неполной зарядки аккумулятора.

## ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка нового блока управления ABS/ESP.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	№ рамы	№ организации
Все охваченные модели	Pomigliano	-	3243419	3243184

## ОПЕРАЦИИ В СЕТИ

### Правила работы сети по отношению к клиенту

- После того, как жалоба клиента подтверждена, убедить клиента, что она будет удовлетворена путем перепрограммирования блока управления ABS/ESP.
- После операции показать Клиенту, что было выполнено и убедиться, что он

удовлетворен.

## Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента воспользоваться программным обеспечением wiTECH Plus для перепрограммирования блока управления ABS/ESP в соответствии с Операционным циклом, описанным ниже.

## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- Используя wiTECH Plus, обновленную до последней версии, перепрограммировать блок управления ABS/ESP.

Для перепрограммирования аккумулятор машины должен быть полностью заряжен или поддерживаться добавочным аккумулятором, для того чтобы обеспечить номинальное напряжение 12 в.

Если процесс перепрограммирования был прерван/не получился, его нужно повторить.

- Сбросить все ошибки (DTC), возникшие в других модулях в результате перепрограммирования. В конце перепрограммирования все ошибки (DTC) будут автоматически выведены на экран для их сброса.

## КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ABS/ESP

В следующих таблицах приведены коды HW и SW блока управления ABS/ESP, до и после перепрограммирования.

<b>До перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>номер HW</b>	<b>версия HW</b>	<b>номер SW</b>	<b>версия SW</b>
0265956009	00	1267990045	1001
0265956009	00	1267991064	1104
0265956009	00	1267991241	1203
<b>После перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>номер HW</b>	<b>версия HW</b>	<b>номер SW</b>	<b>версия SW</b>
0265956009	00	1267991839	1301

# ДААННЫЕ ПО РЕКЛАМАЦИОННОМУ АКТУ

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все охваченные модели	3340142	1	RA	-	0.30