



## Service News (Новости сервиса)



PROFESSIONAL  
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 23/03/2016 – Esc.2091

Ducato (290)

Версия: 2.3 JTD 130 HP Euro4 – рынок России

1060 2 601 RA

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Загорается сигнальная лампа сбоя работы двигателя с ошибкой P0181  
DTC – Сервисное решение

10

008.16

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Загорается сигнальная лампа сбоя работы двигателя.

Проверка с помощью диагностического оборудования показывает наличие следующей ошибки DTC в блоке управления двигателем:

- P0181 – температура топлива.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Настройка программного обеспечения (ПО).

## ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

## ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы успокоить клиента, объяснив, что неисправность будет устранена путем обновления ПО.
- После работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

## Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента обновите ПО блока управления двигателем в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- С помощью wiTECHPlus, обновленного до последнего выпуска ПО, перепрограммируйте блок управления двигателем.

Аккумулятор автомобиля должен быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором, чтобы обеспечить номинальное напряжение 12 В во время перепрограммирования.

Если перепрограммирование прервалось/не закончилось, его необходимо перезапустить.

- Сбросьте все ошибки (DTC), порожденные в других блоках в результате перепрограммирования. После окончания перепрограммирования все ошибки DTC автоматически высветятся для сброса.

## КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены коды аппаратного (HW) и программного обеспечения (SW) блока управления до и после перепрограммирования.

**Версии с расходомером воздуха диаметром 70 мм**

До перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные

<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3045BV08	0008
<b>После перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3045BV10	0010
<b>Версии с расходомером воздуха диаметром 80 мм</b>			
<b>До перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3042BV04	0004
<b>После перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3045BV09	0009

## **ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА**

<b>Версия</b>	<b>Операция</b>	<b>Деталь</b>	<b>Дефект</b>	<b>Позиция</b>	<b>Норма времени</b>
Все вышеуказанные модели	1060260	1	RA	-	0,30