


## Service News (Новости сервиса)

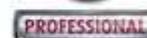

Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 08/06/2016 – Esc.2207

Ducato (290)

Версия: 2.3 JTD 130cv Euro4

1060 2 631 RA

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (Euro4)

Мигание индикатора моторного масла на приборной панели – Сервисное решение

10

015.16

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

После замены моторного масла невозможно выполнить обнуление (сброс) с помощью диагностического прибора, и на приборной панели загорается в режиме мигания индикатор моторного масла.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Параметры программного обеспечения (ПО).

## РАБОТЫ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

### Правила поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения жалобы успокоить клиента, объяснив ему, что проблема будет устранена путем обновления ПО.
- После работы, показать клиенту, что было выполнено, убедиться в том, что он удовлетворен.

### Сервисное решение

После подтверждения проблемы обновите ПО блока управления двигателем в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- С помощью wiTECHPlus, обновленным до последнего выпуска ПО, перепрограммируйте блок управления двигателем.

Напоминаем, что перепрограммирования аккумулятор машины должен быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором, чтобы гарантировать номинальное напряжение 12 В.

Если перепрограммирование прервалось/не закончилось, необходимо его перезапустить.

- Сбросьте все ошибки (DTC), которые могут быть порождены в других блоках в результате перепрограммирования. После окончания перепрограммирования все ошибки DTC автоматически высветятся для сброса.

## КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления двигателем до и после перепрограммирования.

Версии с датчиком расхода воздуха диаметр 70 мм

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
MJ8F3HW10W	00	3045BV08	0008

MJ8F3HW10W	00	3045BV10	0010
<b>После программирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3045BV12	0012

**Версии с датчиком расхода воздуха диаметр 80 мм**

<b>До программирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3042BV04	0004
MJ8F3HW10W	00	3045BV09	0009
<b>После программирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
MJ8F3HW10W	00	3045BV11	0011

## **ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА**

<b>Версия</b>	<b>Операция</b>	<b>Цена</b>	<b>Дефект</b>	<b>Позиция</b>	<b>Норма времени</b>
Все модели, указанные выше	1060263	1	RA	-	0,30