

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.




Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.

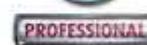

Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 16/05/2014 – Esc.1413

Alfa Giulietta

Версия: все модели с задними электрическими окнами (Opt. 023)

7005 1 931 RA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОКОН НА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
ВОДИТЕЛЯ
Сбой в работе – Сервисное решение

70
03.14

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Сбой в работе электрических окон при их открытии с переключателя на передней двери водителя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Попадание воды.

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка на передней двери водителя новых переключателей электрических окон с улучшенными уплотнениями.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Шасси №	Организация №
Все охватываемые модели с левым управлением	Cassino	-	7319642	7257501
Все охватываемые модели с правым управлением	Cassino	-	7323891	7257518

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПОВЕДЕНИЕ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы, убедить клиента, что проблема будет решена путем замены переключателя электрических окон на передней двери водителя.
- После операции показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента заменить переключатель электрических окон на передней двери водителя в соответствии с технологическим циклом, приведенным ниже.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

- С помощью переключателей на всех дверях поднять и опустить передние и задние стекла электрических окон, чтобы проверить, что задние и передние переключатели

работают исправно.

- Убедившись, что только электрические окна, управляемые переключателем на двери водителя не работают, заменить соответствующий переключатель электрического окна в соответствии с Оп. 7005M14 Руководства по обслуживанию.
- После замены еще раз проверить работу электрических окон (см. следующие параграфы) и убедиться, что они работают исправно.

Если есть сбои в работе других переключатель, а не только переключателей на двери водителя, данный бюллетень Service News не может применяться.

Продолжите диагностику, до выяснения причины неисправности и восстановления исправной работы (обращаться к разделу Диагностика, Группа М Руководства по обслуживанию).

Активация электрических окон

При закрытых дверях, нажимая на переключатели, на передней двери водителя, действовать следующим образом:

1. Переведите ключ зажигания в положение MAR-ON;
2. Полностью откройте окно двери водителя, удерживая нажатой рабочую кнопку в течение минимум трех секунд, после того как было достигнуто нижнее положение хода.
3. Полностью поднимите окно со стороны водителя и удерживайте рабочую кнопку минимум 3 секунды, после того как было достигнуто верхнее положение хода.
4. Повторите этапы 2 и 3 тем же способом на окнах дверей со стороны пассажира.

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Деталь №	Кол-во
Все охваченные модели LHD (левые) с Опт. 023 и 341	Переключатели электрических окон на передней двери водителя	156106392	1
Все охваченные модели LHD с Опт. 023 без 341	Переключатели электрических окон на передней двери водителя	156106393	1
Все охваченные модели RHD (правые) с Опт. 023 и 341	Переключатели электрических окон на передней двери водителя	156106396	1
Все охваченные модели RHD (правые) с Опт. 023 без 341	Переключатели электрических окон на передней двери водителя	156106397	1

Опт. 023 = Задние электрические окна

Опт 341 = Складываемые дверные зеркала с электрическим приводом

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все охватываемые модели – LHD (левые)	7005193	1	RA	010	0.20
Все охватываемые модели – RHD (правые)	7005193	1	RA	090	0.20