

## Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



 
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 17/09/2014 – Esc.1207

Fiorino/Qubo (225/300)

Версия: 1.4 8v Euro5

1056 2 611 RA

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Неудовлетворительна работа системы кондиционирования воздуха –  
Сервисное решение

10

42.14

## ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Неудовлетворительная работа системы кондиционирования воздуха.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Сильные ускорения, особенно в летних условиях, могут вызывать увеличение интервалов отключения компрессора, которые определяются блоком управления двигателем.

## РАБОТЫ В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

### Правила поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения жалобы убедить клиента, что неисправность будет устранена путем перепрограммирования блока управления двигателем.
- После работы продемонстрировать, что было выполнено, и убедиться, что клиент удовлетворен.

### Сервисное решение

После подтверждения жалобы выполнить с помощью wiTECHPlus перепрограммирование блока управления двигателем согласно операционному циклу, приведенному ниже.

## ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- С помощью wiTECHPlus, обновленного по последней версии программы, выполнить перепрограммирование блока управления двигателем.

Для выполнения перепрограммирования аккумулятор машины должны быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором для того, чтобы обеспечить номинальное напряжение 12В.

Если перепрограммирование прервалось/не закончилось, необходимо перезапустить его.

- Обнулить все ошибки (DTC), которые могли быть порождены в других блоках в результате перепрограммирования. По окончании перепрограммирования автоматически высветятся все ошибки DTC, чтобы их можно было обнулить.

## КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления двигателем до и после программирования.

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW

9666596680	00	9667232780	0000
9666596680	00	9667260380	0000
9666596680	00	9667399580	0000
<b>После программирования блок управления должен иметь следующие данные</b>			
<b>Номер HW</b>	<b>Версия HW</b>	<b>Номер SW</b>	<b>Версия SW</b>
9666596680	00	9691822580	0000

## **ДАнные РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА**

<b>Версия</b>	<b>Операция</b>	<b>Деталь</b>	<b>Дефект</b>	<b>Позиция</b>	<b>Норма времени</b>
Т.Т., указанные выше	1056261	-	RA	-	0,30