



Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 09/06/2015 – Exc.1967

Fiat Fiorino / Qubo (225/300)

Версия: все версии с TPMS и приборной панелью Comfort type

5560 1 481 RA

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Сбой в работе информационного дисплея TPMS – Сервисное решение

55

18.15

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Информационный дисплей TPMS (система слежения за давлением в шинах) может давать сбой на машинах с приборной панелью Comfort type.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Программное обеспечение.

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы убедить клиента, что она будет решена путем перепрограммирования приборной панели.
- После работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения жалобы клиента перепрограммировать приборную панель с помощью wiTECHPlus, затем перейти к обучающим процедурам в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- С помощью wiTECHPlus, обновленного до последнего выпуска программы, перепрограммировать приборную панель (IPC).

Аккумулятор автомобиля должен быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором, чтобы обеспечить номинальное напряжение 12В во время перепрограммирования.

Если перепрограммирование прервалось/не закончилось, необходимо его перезапустить.

- Сбросьте все ошибки (DTC), порожденные в других блоках в результате перепрограммирования. После перепрограммирования все ошибки DTC автоматически выветятся для сброса.

КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В следующей таблице приводятся коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления до и после перепрограммирования.

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Номер HW	Номер SW	Версия SW
500168200001	01	04003013505	0502

После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Номер HW	Номер SW	Версия SW
500168200001	01	04003013510	0504

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все модели, указанные выше	5560148	1	RA	-	0,30