



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
21/05/2018 – Esc. 2464



Alfa Giulia

55

012.18

Версия исполнения: Все типы с системой сигнализации (опц. 8G2)

5580 2 641 КОНТРОЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ

RH Самопроизвольное включение - Техническое решение для сервисных центров

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Самопроизвольное включение системы сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Неточная настройка чувствительности контрольного модуля сигнализации.

ПРОИЗВОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Начиная с приведенной ниже даты применяются новые улучшенные контрольные модули сигнализации.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ЛИНИЯ	ДАТА
Все указанные типы	Cassino	-	19 марта 2018 г.

ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ С КЛИЕНТОМ

- В случае жалоб и подтверждения наличия неисправности следует заверить клиента, что неполадка будет устранена путем замены переднего плафона.
- После выполнения ремонта покажите его результаты клиенту и удостоверьтесь в том, что он ими удовлетворен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

В случае жалоб и подтверждения наличия неисправности замените передний плафон согласно приведенному далее описанию.



Передний плафон автомобилей, оснащенных системой сигнализации (опц. 8G2), содержит контрольный модуль сигнализации, волюметрические датчики, датчик наклона и кнопку со светодиодом включения / выключения функций волюметрического контроля и контроля наклона. Замена компонентов системы сигнализации недопустима.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Замените передний плафон на новый, предоставленный службой запчастей (см. процедуру оп. 7040E40 Руководства по техническому обслуживанию).



Строго придерживайтесь указаний, касающихся отсоединения и подсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

По завершении операций по обратной установке, выполните посредством wiTECH 2.0 приведенные ниже операции, требующиеся после отсоединения/подсоединения аккумуляторной батареи.

- Выполните процедуру инициализации модуля электрического усилителя руля EPS (Electric Power Steering).
- Обнулите все возможно появившиеся ошибки (DTC), отображенные в разделе «Все DTC» (All DTCs).



Для полного обнуления всех ошибок (DTC), возможно, потребуется повторить данную процедуру 2 раза.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	№ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
Исполнения без электрического люка в крыше и с внутренней обшивкой крыши светло-бежевого цвета	Передний плафон	156144313	1
Исполнения без электрического люка в крыше и с внутренней обшивкой крыши серого цвета	Передний плафон	156144314	1
Исполнения без электрического люка в крыше и с внутренней обшивкой крыши черного цвета	Передний плафон	156144315	1
Исполнения с электрическим люком в крыше и с внутренней обшивкой крыши светло-бежевого цвета	Передний плафон	156144316	1
Исполнения с электрическим люком в крыше и с внутренней обшивкой крыши серого цвета	Передний плафон	156144317	1

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПЕРАЦИЯ	ДЕТАЛЬ	НЕИСПРАВНОСТЬ	ПОЛОЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все указанные типы	5580264	1	СПРАВА	-	0.30
