



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
08/03/2019 – Esc.2561



Ducato (290/295)

10
008.19

Версия исполнения: Все типы 2.3 JTD Euro6

**1092 1 211 НЕПОДВИЖНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ОРГАНОВ ДВИГАТЕЛЯ
МА Шум - Техническое решение для сервисных центров**

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Шум, идущий от приводного ремня органов двигателя.

ПРОИЗВОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Обеспечивается установка соответствующих требованиям неподвижных натяжителей приводного ремня органов двигателя.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ЛИНИЯ	ШАССИ №	ОРГАНИЗ. №
Все указанные типы	Tofas	-	02K36348	02513172

ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ С КЛИЕНТОМ

- В случае поступления жалобы и подтверждения наличия неисправности следует заверить клиента, что неполадка будет устранена путем замены неподвижного натяжителя приводного ремня органов двигателя.
- После выполнения ремонта следует продемонстрировать его результаты клиенту и удостовериться в том, что клиент ими удовлетворен.


ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Только на автомобилях 2.3JTD Евро 6 с номером шасси ниже 02K36348, в случае поступления жалобы и подтверждения наличия неисправности следует заменить неподвижный натяжитель приводного ремня органов двигателя, проверить уплотнительную прокладку крышки баков жидкости усилителя руля и охлаждения двигателя и, при необходимости, заменить обшивку нижней части ветрового стекла, действуя в соответствии с приведенными ниже указаниями.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ


Замените неподвижный натяжитель приводного ремня органов двигателя (1 - рис. 1), закрепленный винтом (2), на новый, полученный на складе запчастей (см. процедуру оп.1092G20 Руководства по техническому обслуживанию).

Рис. 1

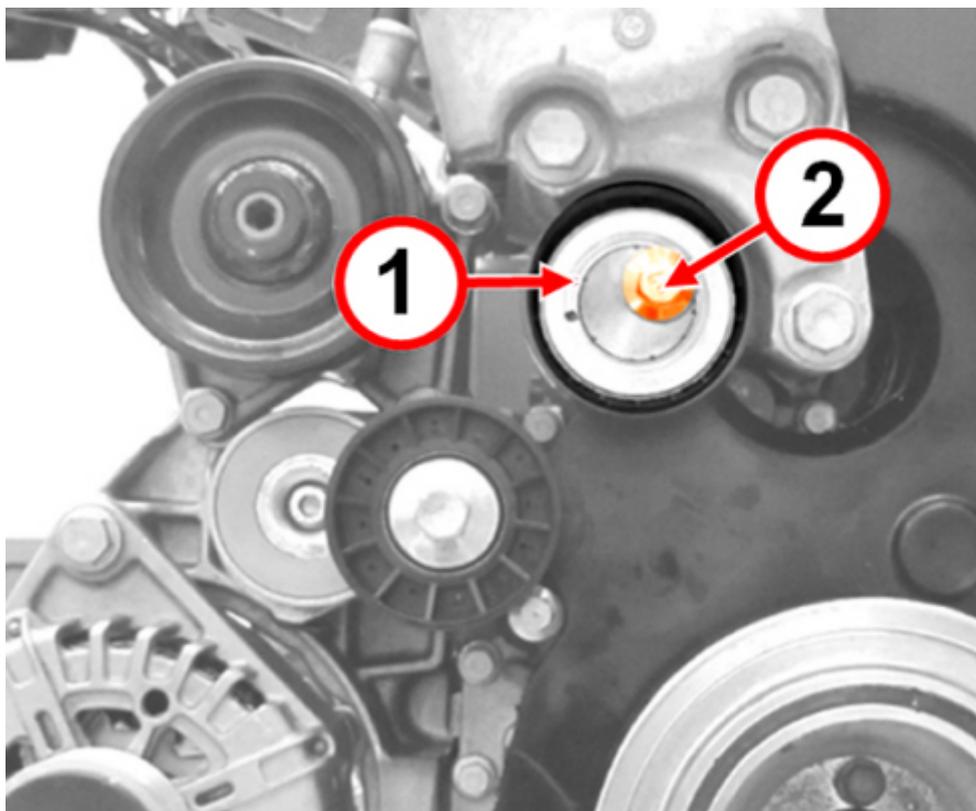

Откройте капот двигателя, поверните примерно на 90° фиксаторы (1 - рис. 2) и снимите крышку (2) доступа к бакам жидкости усилителя руля и охлаждения двигателя.

Рис. 2

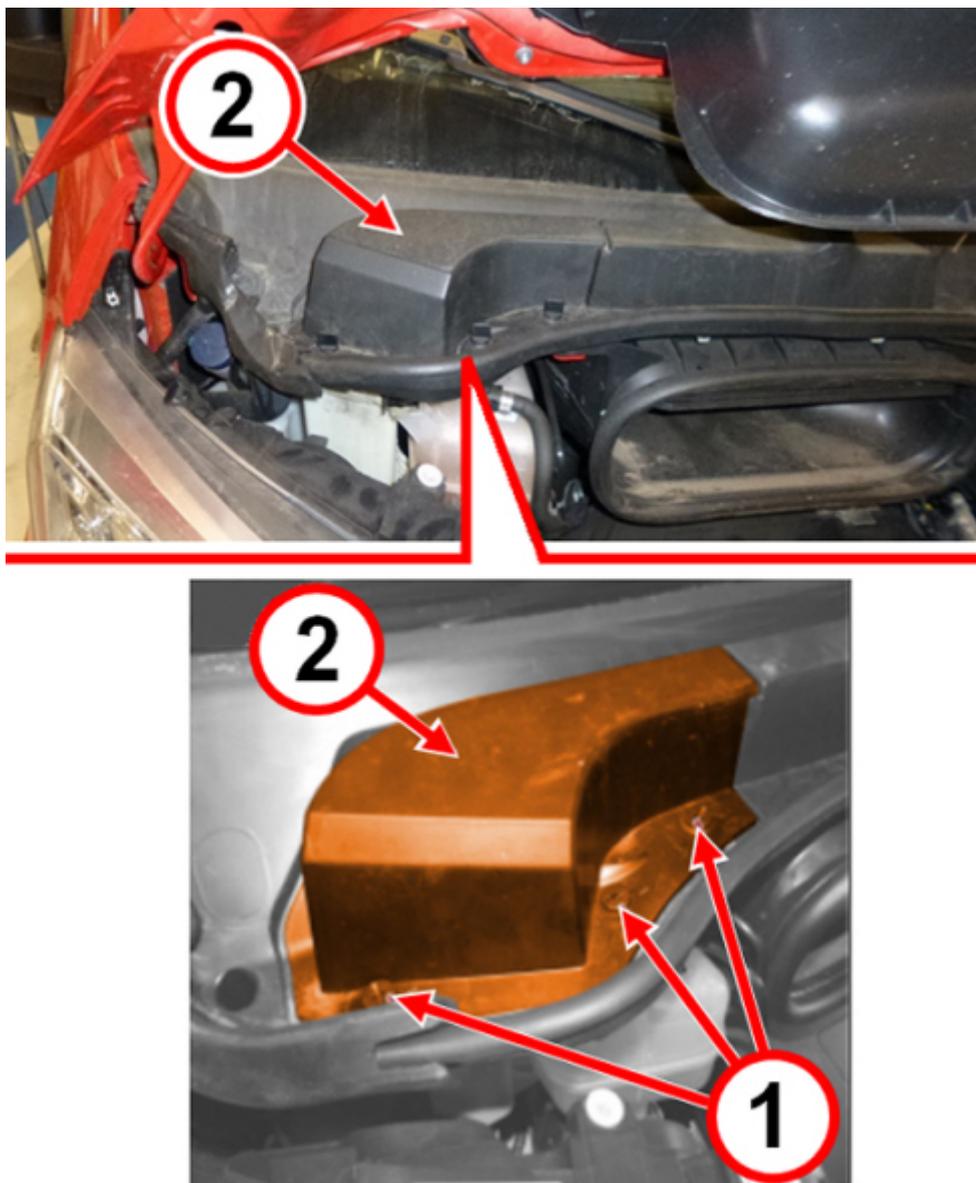


Проверьте на обшивке нижней части ветрового стекла уплотнительную прокладку крышки (1 – рис. 3).

Если прокладка повреждена или отклеена (как показано в примере 2 на рис. 3), замените обшивку нижней части ветрового стекла (см. процедуру оп. 7210E22 Руководства по техническому обслуживанию).

Установите на место крышку (2 - рис. 2) доступа к бакам жидкости усилителя руля и охлаждения двигателя.

Рис. 3

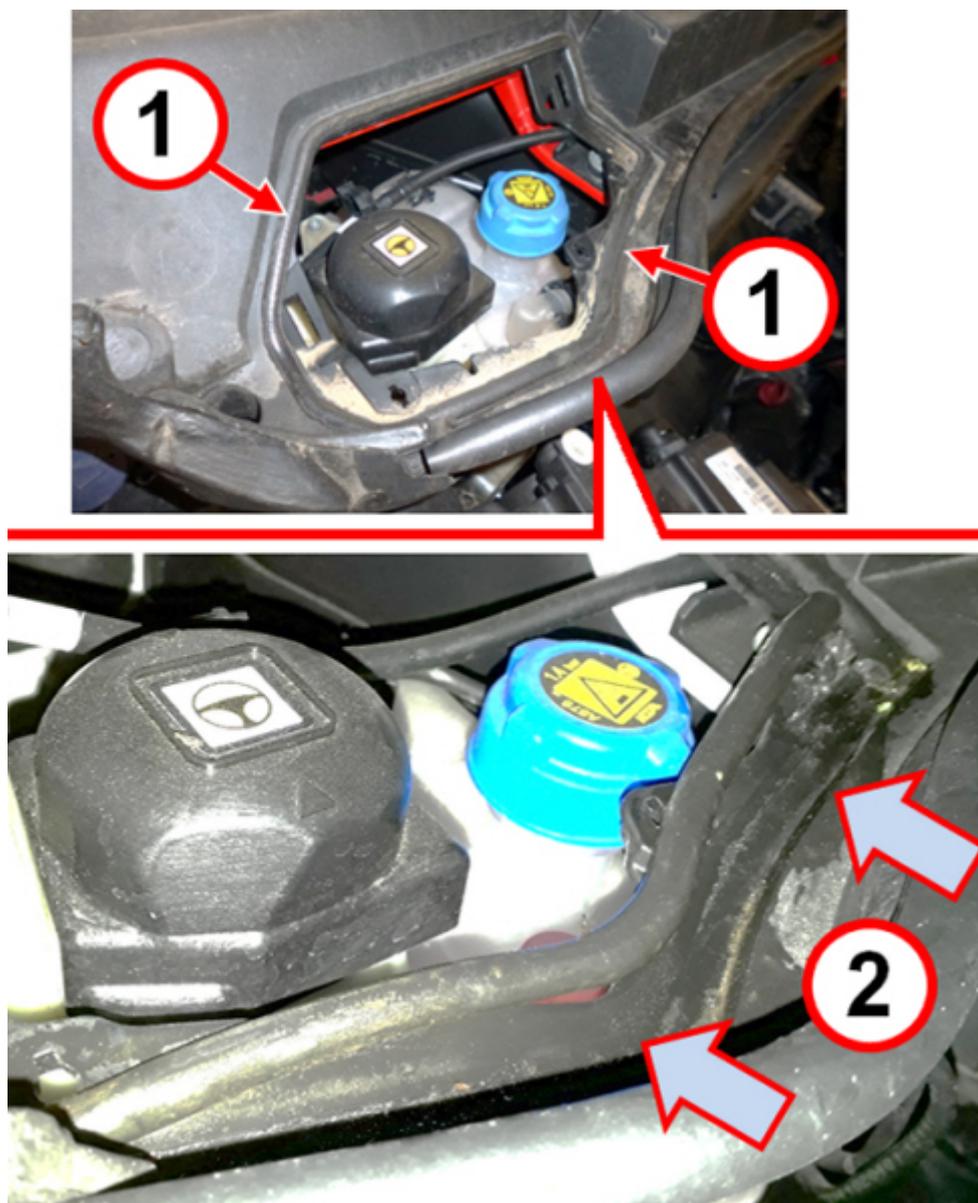

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	№ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
Все указанные типы	Приводной ремень органов двигателя	504334710	1
Все указанные типы с левосторонним рулевым управлением	Обшивка нижней части ветрового стекла	735624240	1
Все указанные типы с правосторонним рулевым управлением	Обшивка нижней части ветрового стекла	735637425	1

ДААННЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПЕРАЦ.	ДЕТАЛЬ	НЕИСПР.	ПОЛОЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все указанные типы	1092121 (*)	1	МА	-	1.00 (*)
Все указанные типы	1092122 (**)	1	МА	-	1.25 (**)

(*) Код операции и время, отводимое на следующие действия:

- Замена приводного ремня органов двигателя
- Проверка целостности уплотнительной прокладки крышки доступа к бакам жидкости усилителя руля и охлаждения двигателя.

(**) Код операции и время, отводимое на следующие действия:

- Замена приводного ремня органов двигателя
- Проверка целостности уплотнительной прокладки крышки доступа к бакам жидкости усилителя руля и охлаждения двигателя.
- Замена обшивки нижней части ветрового стекла.

© FCA ITALY S.P.A.

- -